

安全生产督办通知书

2018 第 5 号

云南省安全生产委员会办公室

2018 年 5 月 16 日

保山市人民政府：

2018 年 5 月 9 日至 12 日，国务院安委办建筑施工安全专项检查组对你市在建铁路、公路隧道建设施工安全进行了专项检查，查出一批生产安全隐患和问题，并提出整改要求。

省安委办决定对国务院安委办检查组查出的隐患和问题整改工作进行督办，请对照问题清单，督促责任单位逐项整改落实，对不及时整改，违法违规组织施工作业的企业，要加大执法查处力度，依法严肃责任追究。请于 6 月 20 日前将整改落实情况报省安委办。

附件：国务院安委办建筑施工安全专项检查组查出问题清单

云南省安全生产委员会办公室

2018 年 5 月 16 日

(联系人及电话：杨宇高，0871-68025580，邮箱：sajjxtc@126.com。)

附件：

国务院安委办建筑施工 安全专项检查组查出问题清单

一、大瑞铁路大保段大柱山隧道项目

施工单位：中铁一局集团有限公司

1.隧道内个别临电设施设备接地方式不合规。

2.平导内配电箱缺少警示标志。

3.掌子面 IV 级围岩，施工图设计采用台阶法施工，现场上台阶高度太高，上台阶开挖面接近全断面开挖，需严格按方案控制上台阶开挖高度。

4.开挖面高度较大，建议做好开挖面防落石伤人的警示，做好初期支护材料长距离运输与开挖工序的衔接。

5.通风筒部分破损，导致风损过大，通风量不足。掌子面处于高地热环境，建议进一步优化通风方案，便于施工作业。

6.台车支架爬梯防护不到位。

7.钢拱架连接不规范。

二、云南保泸高速公路老营隧道项目

施工单位：云南交投集团公路建设有限公司

8.隧道出口左线初支平整度不足、预留洞室钢支撑切断处锁脚不足或缺少横梁、量测点未看到。

9.隧道检测计划中超前地质预报方式前后矛盾。

10.建议更换隧道内防火层铺设台架上的可燃性脚手板。

11.电箱钢拱架支撑不规范。

12.钢拱架焊点不饱满。

13.钢结构加工车间内行车吊钩不宜自行改装防脱钩装置，吊钩使用电焊过火，焊接简易装置不符合相关规定。

三、大瑞铁路高黎贡山隧道 2#竖井项目

施工单位：中铁隧道集团有限公司

14.卷扬机机房消防设施不完善。

15.副井部分钢丝绳竖穿平台钢板并有摩擦现象，出现断丝，长期使用存在安全隐患，应予以重视。

16.辅助卷扬机暴露在露天，无遮挡，建议加装防护装置。

四、大瑞铁路保瑞段 2 标高黎贡山隧道项目

施工单位：中铁隧道集团有限公司

17.隧道 TBM 施工存在个别锚杆螺栓紧固不到位。

18.个别电器电缆接头不合规。

19.TBM 施工设备清洁工作需进一步加强。

20.部分锚杆垫板与基面不密贴，不满足隧道验收标准规定。

21.建议加强基础资料的收集整理。

(信息公开形式：主动公开)

抄送：成都铁路监管局，省铁建办、省交通运输厅，省交通投资建设集团
有限公司、云桂铁路（沪昆客专）云南公司。

云南省安全生产委员会办公室

2018年5月16日印
