

云南省应急管理厅

云应急函〔2018〕17号

云南省应急管理厅关于切实做好 烟花爆竹安全生产重大隐患整改工作的通知

各州、市安全监管局：

今年以来，省应急管理厅（原省安全监管局）委托云南安科安全技术有限公司对全省部分烟花爆竹批发企业进行专家隐患排查，共检查批发企业71户，其中33户企业存在41条重大隐患（详见附件）。

请各有关州、市高度重视，责令相关企业限期整改，逾期整改不到位的，依法严格处罚并停产停业整顿。隐患整改难度大的，要及时提请地方政府挂牌督办。要举一反三，强化隐患排查和治理，强化薄弱环节安全监管，有效防范和遏制烟花爆竹生产安全事故，全力保障人民群众生命财产安全。有关工作落实情况及执法文书于2018年12月10日前书面报送省应急管理厅。

附件：重大隐患清单



（联系人及电话：李程，0871-68025587。）



(信息公开形式：主动公开)

云南省应急管理厅

2018 年 11 月 22 日印



附件:

重大隐患清单

序号	地区	企业名称	重大隐患情况	判定依据（20条重大隐患判定标准）
1	昆明	昆明市东川腾联土产日杂有限公司	防雷检测报告检测项目有缺项漏项；库房门口无静电释放装置。	第七条
2		昆明逸锋烟花爆竹有限公司	防雷检测报告已过期。	第七条
3		昆明时利庆烟花爆竹经营有限公司	防雷检测报告已过期。	第七条
4	昭通	鲁甸县名泰烟花爆竹经营有限责任公司	仓库守护员、搬运作业人员未持证上岗。	第二条
5		吉祥烟花爆竹有限公司	库管人员、仓库守护员、搬运作业人员未持证上岗。	第二条
6			防雷检测报告已过期。	第七条
7		镇雄县华鑫烟花爆竹经营有限责任公司	仓库原设计为 9 吨的储药量，因与外部安全距离不足，重新核定储药量为 2 吨，现场检查时存药量超过 2 吨。	第六条
8		彝良县瑞丰烟花爆竹有限责任公司	仓库守护员、搬运作业人员未持证上岗。	第二条

9		任公司	仓库与值班室的距离 27 米，不符合规范 35m 的要求；仓库与围墙的距离不足 1 米，不符合规范至少 5 米的要求。	第六条
10		盐津顺祥烟花爆竹有限公司	未提供有效的防雷防静电检测报告。	第七条
11	曲靖	沾益县源丰土产有限责任公司	仓库与值班室距离不符合规范 35m 的要求。	第六条
12		澄江县盛湖烟花爆竹销售有限公司	仓库与外部在建高速公路安全距离不足。	第六条
13	玉溪	通海鼎丰烟花爆竹有限公司	防雷防静电检测报告已过期。	第七条
14		易门东劲商贸有限公司	未能提供有效的防雷防静电检测报告。	第七条
15		大姚县虎鹏商贸有限公司	未提供有效的防雷防静电检测报告。	第七条
16	楚雄	禄丰天泰民用爆破器材专营有限公司烟花爆竹经营部	主要负责人和 1 名安全管理人员的安全合格证过期。	第一条
17		南华县银辉烟花爆竹批发有限公司	主要负责人安全合格证书已过期。	第一条
18		武定县供销社鸿博日杂有限公司	公司主要负责人、安全管理人员、仓库管理人员等资格证过期。	第一条

19		元谋县供销社烟花爆竹有限责任公司	仓库搬运烟花爆竹作业人员未持证上岗。	第二条
20	红河	金平县日杂采购公司	3#仓库未停用，与4#仓库安全间距不符合规范要求；1#仓库与4#仓库间距为21.5m，不满足规范25m的要求。	第六条
21		弥勒市土产日杂副食品有限公司	烟花仓库与围墙间距不满足规范至少5m的要求。	第六条
22	文山	西畴县辉煌商贸有限公司	仓库（西北角）与围墙间距为3.5m，不满足规范至少5m的要求。	第六条
23			在消防器材间储存烟花爆竹产品。	第八条
24		文山州兴盛烟花爆竹经营有限责任公司	仓库定量为2吨，距离围墙外二级公路间最近距为40m，不满足规范50m的要求。	第六条
25			因仓库外部安全间距不满足规范要求，将储存面积核定为86m ² ，但未对仓库储存区采取有效隔离措施，且超量储存。	第五条
26		马关县鸿福烟花爆竹有限责任公司	未提供有效的防雷装置检测报告；现场试验启动消防水泵，消防栓无法正常出水。	第七条
27		马关县速度烟花爆竹有限公司	未提供有效的防雷装置检测报告；避雷针锈蚀严重。	第七条
28		广南瑞祥烟花爆竹经营有限责任公司	仓库核定储量为2吨，现场检查超过3吨，超量储存。	第五条
29			仓库定量为2吨，距离值班室间距为24m，不满足规范35m的要求；仓库与北侧围墙间距为4.5m，不满足规范至少5m的要求。	第六条

			求；仓库围墙外北侧建有百货仓库（不属于本公司），与烟花爆竹仓库间距为 7m，现场无法核实该仓库是否有人住宿，若有，则仓库与外部安全间距不满足要求。	
30		富宁县日用工业品公司	值班室与仓库间距为 34m，小于规范要求的 40m（核定药量 9.6t）。	第六条
31			在值班室内储存烟花爆竹。	第八条
32		富宁县镇茂烟花爆竹责任有限公司	仓库围墙外西侧有村民自建房，与 1#仓库（核定储量为 20t）最近处间距为 52m，不满足规范 85m 的要求；2#仓库南侧建有富宁县弟兄砖厂的堆场，与仓库间距不满足规范 85m 的要求。	第六条
33		耿马明珠烟花爆竹经营部	防雷防静电检测报告过期；仓库区内消防设施损坏，不能及时启动。	第七条
34		孟定明珠烟花爆竹批发部	防雷防静电检测报告过期。	第七条
35	临沧	临沧春蕾烟花爆竹商贸有限公司	防雷防静电检测报告过期。	第七条
36			仓库与值班室的距离为 33 米，不满足规范 35 米的要求。	第六条
37		临沧永美商贸有限公司	未提供有效的防雷防静电检测报告；避雷设施设置不规范。	第七条

38			仓库管理人员、守护人员、搬运人员未持证上岗。	第二条
39		双江农资土产日杂有限责任公司	仓库区消防栓设施故障，不能正常启用。	第七条
40		永德县中兴商贸有限公司	仓库与林业局护林防火值班室的最近距离为 30 米，若值班室有常住人员，则不满足规范要求要求的 50m 防护距离。	第六条
41	怒江	兰坪县湘龙商贸有限公司	现场设置的消防水带及消防栓不符合规范要求，不能正常启用。	第七条

